## STUDIO DI FATTIBILITA' "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DEL PONTE SU RIO RIAZZONE SULLA SP467R IN CONFINE TRA I COMUNI DI CASALGRANDE E SCANDIANO

## STUDIO DI FATTIBILITA'


RILIEVO STATO DI FATTO E QUADRO FESSURATIVO - RINFORZI - PIANTA E SEZIONE

## ING. GIORDANI LORENZO


VIA CAGNI, n.3 42123 REGGIO EMILIA


TEL. 0522.454039 CELL. 339.5385206



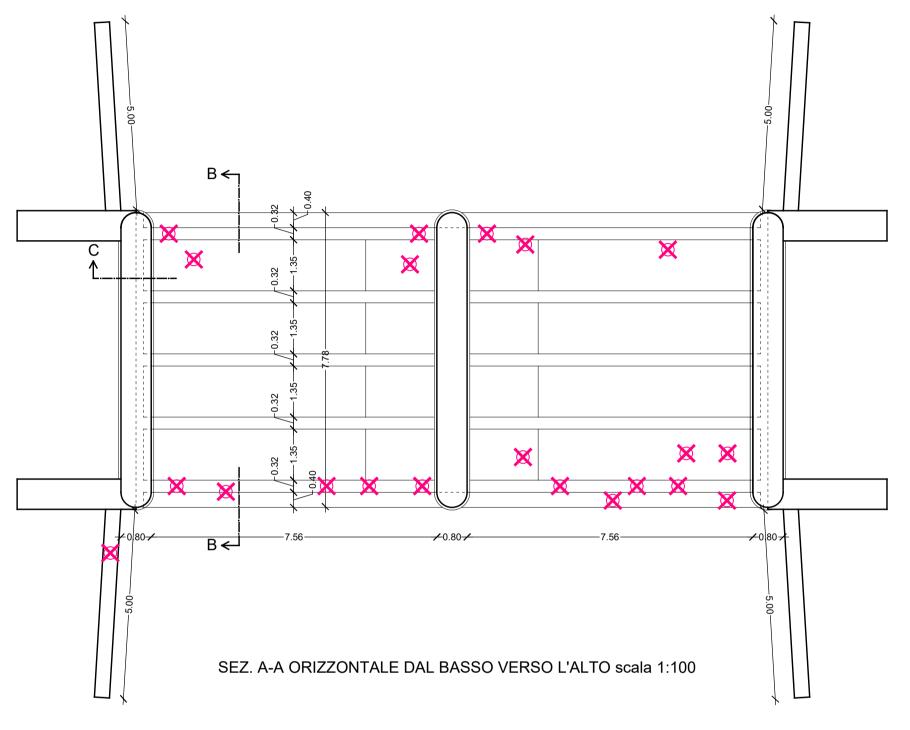



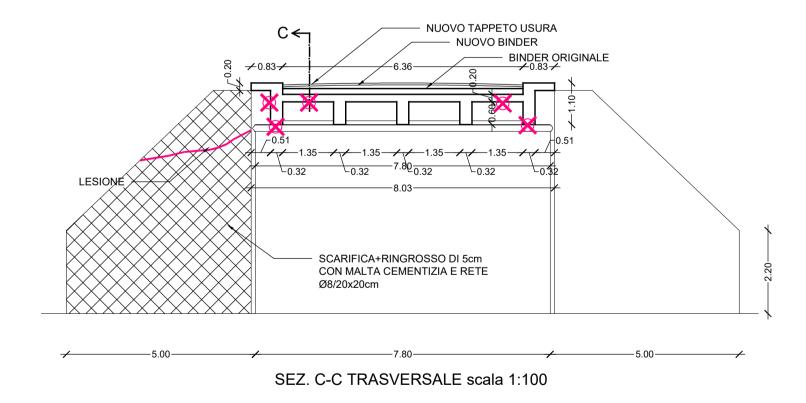

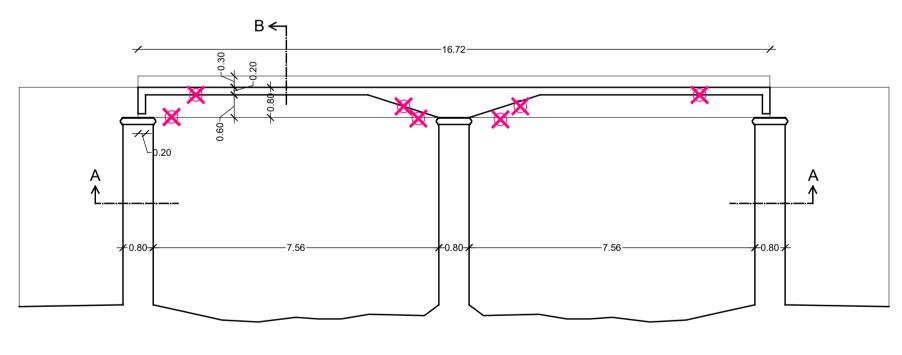

SEZ. C-C TRASVERSALE scala 1:100

entrambe le estremità (agli appoggi staffa monca Ø8/10') RINGROSSO 4cm (2+2) RINGROSSO 4cm (2+2) SCARIFICA 2cm rete nuova Ø5/10x10 RINGROSSO 7cm (2+5) PARTICOLARE RINFORZO TRAVI DI BORDO scala 1:10 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO TRAVI DI BORDO, SOLETTE ADIACENTI E MURO PARAGHIAIA Realizzazione dei ponteggi all'intradosso del ponte lungo la corsia Ovest; Spostamento provvisorio del tubo lungo la corsia est; Deviazione del traffico sulla corsia Est (quella opposta a quella di lavoro) a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico; Demolizione del copriferro degradato, circa 2cm, con martelli pesanti, lungo l'intradosso e le facce laterali delle travi di bordo e all'intradosso del campo di soletta a fianco delle travi di Eventuale sabbiatura della superficie per garantire una rugosità superficiale di +-5mm; Pulitura a metallo bianco delle barre longitudinali e trasversali esistenti; Realizzazione dei fori per inghisaggio nuove staffe travi e nuove barre trasversali della soletta; Pulitura dalle polveri di lavorazione tramite aria compressa;

- SCARIFICA 2cm

rete nuova Ø5/10x10

staffa nuova a U Ø8/20' inghisata a

RINGROSSO 4cm (2+2)

1Ø10/10' inghisato ad entrambe le estremità

SCARIFICA 2cm -

rete nuova Ø5/10x10 -

Stesa e mano di passivante sulle armature esistenti; Posa delle nuove barre longitudinali delle travi, posa delle nuove barre trasversali della soletta e inghisaggio alle estremità. Posa e inghisaggio delle nuove staffe delle travi e posa della nuova armatura longitudinale della soletta; Applicazione a mano o a spruzzo di circa 7cm (in più mani) di malta cementizia tixotropica ad espansione contrastata tipo MasterEmaco S 488TX lungo l'intradosso e le facce laterali delle travi e all'intradosso della soletta; Spostamento del ponteggio all'intradosso della corsia Est. Prima di ripetere le precedenti lavorazioni alle travi e soletta lungo la corsia Est si devono aspettare almeno 7gg per la maturazione della malta applicata e spostare il traffico sulla corsia Ovest (quella opposta a quella di lavoro) a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico; Demolizione del copriferro del muro paraghiaia corsia Ovest lato Casalgrande, Lasciare una rugosità superficiale di +-5mm; Realizzazione dei fori per inghisaggio nuovi perni di collegamento tra i getti; Pulizia dalle polveri di lavorazione tramite aria compressa; Iniezione della fessura con resina epossidica con normale tecnica dell'iniezione con tubicini; Posa della nuova rete in acciaio B450C; Posa e inghisaggio dei perni di collegamento tra i getti; Applicazione e mano o a spruzzo di 2+3cm (2cm per ripristino copriferro demolito) di malta cementizia tixotropica ad espansione contrastata tipo MasterEmaco S 488TX. Chiusura completa del traffico sul ponte; Rimozione completa del manto di usura e del binder esistente per circa 15cm; Rimozione delle eventuali canalizzazioni esistenti; Realizzazione di 6 scassi nel Binder rimasto per sistemazione delle nuove caditoie; Realizzazione di nuovi fori per il drenaggio delle acque meteoriche; Posa delle caditoie; Rifacimento binder e nuovo tappeto di usura; Posa in opera della tubazione all'intradosso del manufatto per raccogliere l'acqua dalle caditoie; posa di nuovi pluviali che scaricheranno lontano dalle pile.

SCARIFICA 2cm

1Ø10/10' inghisato ad entrambe le estremità